

Согласовано:

Технический директор

 С.П. Коваленко

«17» 07 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу №43 ЦОМП №39-3С-08565-2012.

1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями от 01.01.2014 г.; Приказ Минприроды РФ «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден 30 июня 2009 г. в редакции от 04.03.2013г

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»

СП 28.13330.2012 № «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»

РД11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, сетей инженерно-технического обеспечения»

2. Наличие технической документации:- Паспорт дымовой трубы №43; проектная документация на дымовую трубу высотой Н=50м, шифр Д14384 ВНИПИ «Теплопроект» г. Москва; заключение экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу №43 ЦОМП №39-3С-08565-2012г.; ведомость дефектов на дымовую трубу №43(составлена по чертежам, необходимо подтверждение объемов замерами перед началом и в процессе работ, с составлением исполнительных схем)

3. Вид работ: текущий ремонт.

3.1. Подтяжка всех бандажных колец, установка отсутствующих колец, замена дефектных замков. Затяжка колец, с созданием в них напряжения 50-60 Мпа, с использованием динамометрического или обычного гаечный ключ дл. 60 см с приложением усилия 196 Н (20кгс) СП 13-101-99п.9.4

Общее количество отсутствующих колец 4 шт.: на отм.8,00м, на отм.+25,000, на отм.+32,000 (2 шт.)

3.2. Ремонтные работы по усилению деформированных уголков из аналогичного сечения:

-очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины, пыли;

-нанесение защитного покрытие элементов башни 2-мя слоями лака ПФ-115 с 10% добавлением алюминиевой пудры.

4. Результат работ: Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу №43 ЦОМП №39-3С-08565-2012.

Начальник УКС



Т.В. Петрухина